


VVI LIGHT

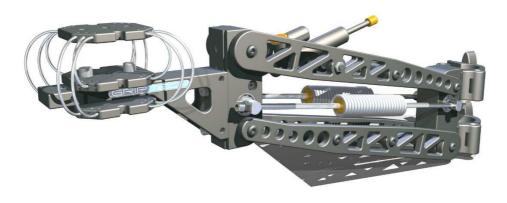

VVI Light は、グリップテックバイブレーションアイソレーター シリーズで最も小型の モデル です。DJI Ronin や Mobiなど ポピュラー な ハンドヘルドの3軸 gimbal 用に デザイン されています。 VVI Light は素早く取付できる Wire Rope Isolator (WRI) 付の Vertical Vibration Isolator です。 WRI との使用により、でこぼこの地形で プラットフォーム を移動しながらの撮影などで生じる振動を除去または軽減します。 VVI Light は、映像を安定させるのを助けると同時に gimbal のモーター にかかる負荷も軽減します。

耐荷重


スタンタ゛ードVVI Light: 7 - 14kg まで対応

HD スプリング + HD WRI 付: 12 - 22.5kg


フライトケースには スプリング、WRI 用に空洞があります。




イージーセットアップ - VVI Light は直径 48-50mm のパイフに リアマウントパイプクランプ 2 個で取付ます。.

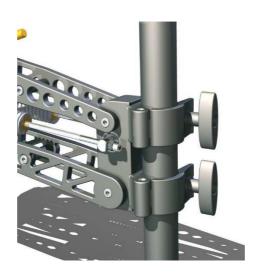


ノーズブラケット は垂直方向に(高さ)調整でき、反対向きに取付けも可能です。

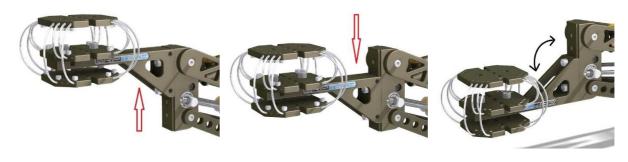

WRU (Wire Rope Isolator) は、2 x 3/3 UNC ネジで、ノーズプラケット に簡単に取付けできます。 カメラ は gimbal なしで トッププレート に取付けできますが、WRI はほとんどの場合、カメラ と吊り下げ状態の gimbal と一緒に取付ます。WRI は Movi や Ronin と インターフェース で接続できます。.

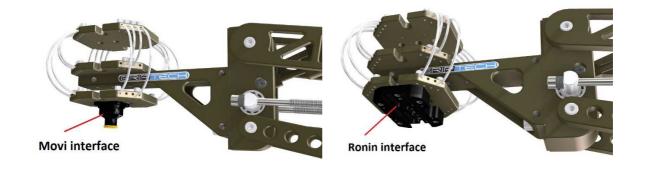


バネ 交換 – 耐荷重を変えるための バネ は簡単に交換できます。 最初に上部の スプリングシャフト の六角 ネジ を緩めます。 シャフト を回して ネジ を外します。 下部の スプリングシャフト も同じように外します。

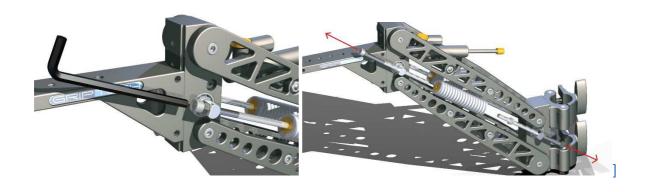

取付けるネジを選択し、下部のスプリングシャフトにストッパーナットの方向に回します。



上部の スプリングシャフトを テンション が掛かり始めるところまで回し、この作業を他の ネジでも繰り返します。 gimbal と カメラ を取り付け、アーム の角度を確認します。 アーム が水平になっている状態が ベスト ですが、もし水平より下の場合は、六角 レンチ を右に回して ネジを調整して下さい。両方の ネジ に同じ テンション が掛かるように調整して下さい。

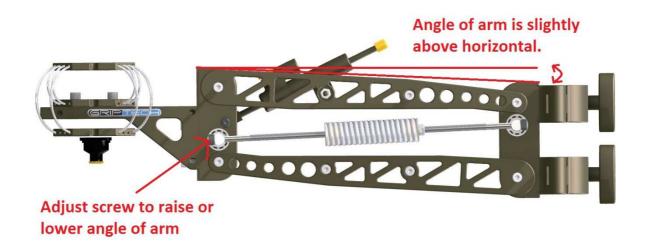


タ゛ソハ゜ーセッティンク゛ - WI Light は さまざまな耐荷重に合わせて簡単に セッティンク゛ できる アジャスタブル ダンパーを装備しています。





レヘール 位置または水平よりやや上の位置にある 7-4 で、7-4 の正面を押し下げて 7-4 の動きを 9 して下さい。 7-4 が止まるまでの動きが $3\sim 4$ 回が正常です。 もし 9 が何回も上下する場合は 9 が 9

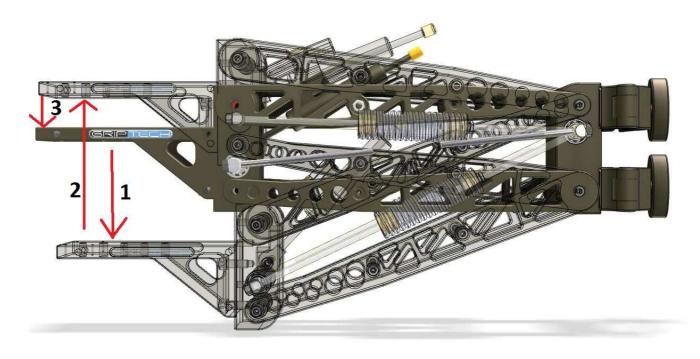



Moy/Mitchell to scaff bracket

.





Tow bar to scaff bracket



flat plate to scaff bracket.